
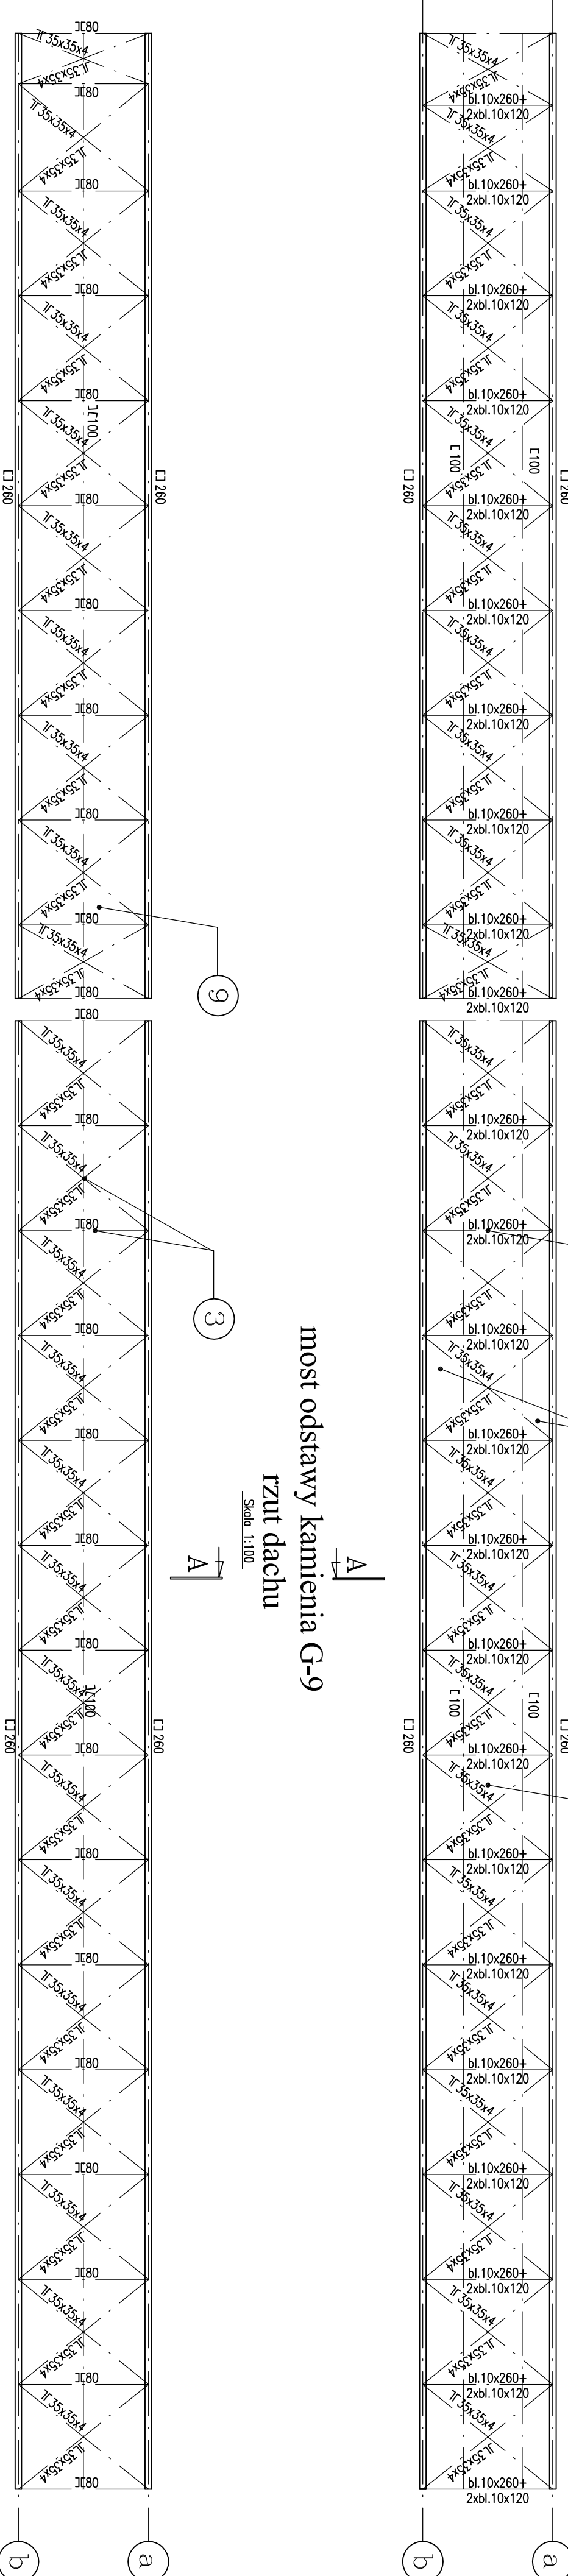
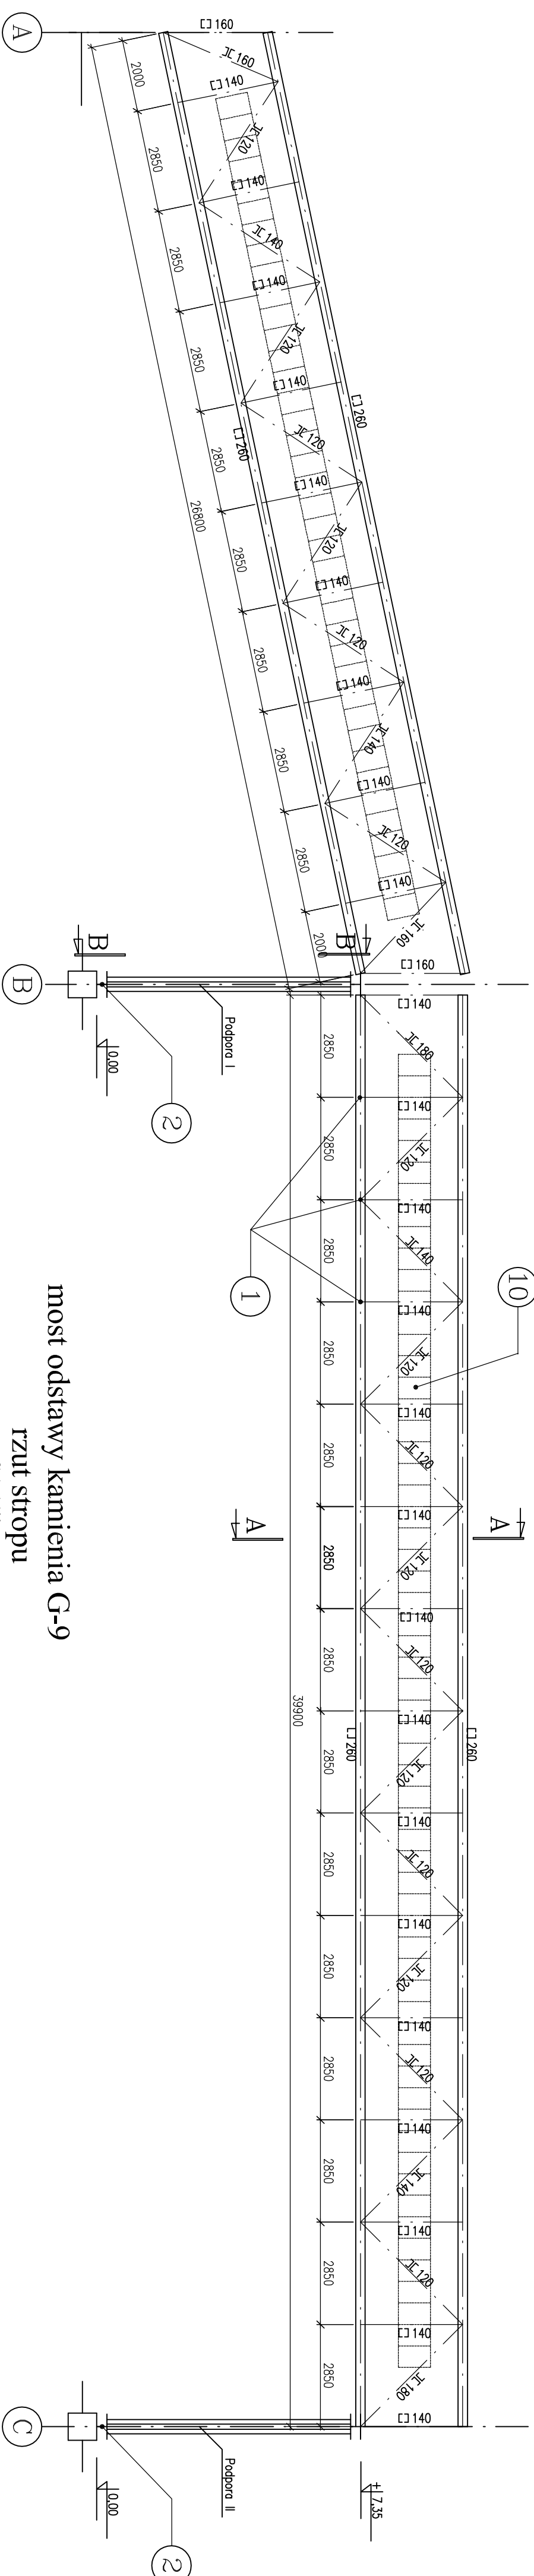


Skalo 1:20


Papa na lepiku
Wetna mineralna ok. 50mm
Blacha fałdowa T 55
Popręcznica JŁ 80

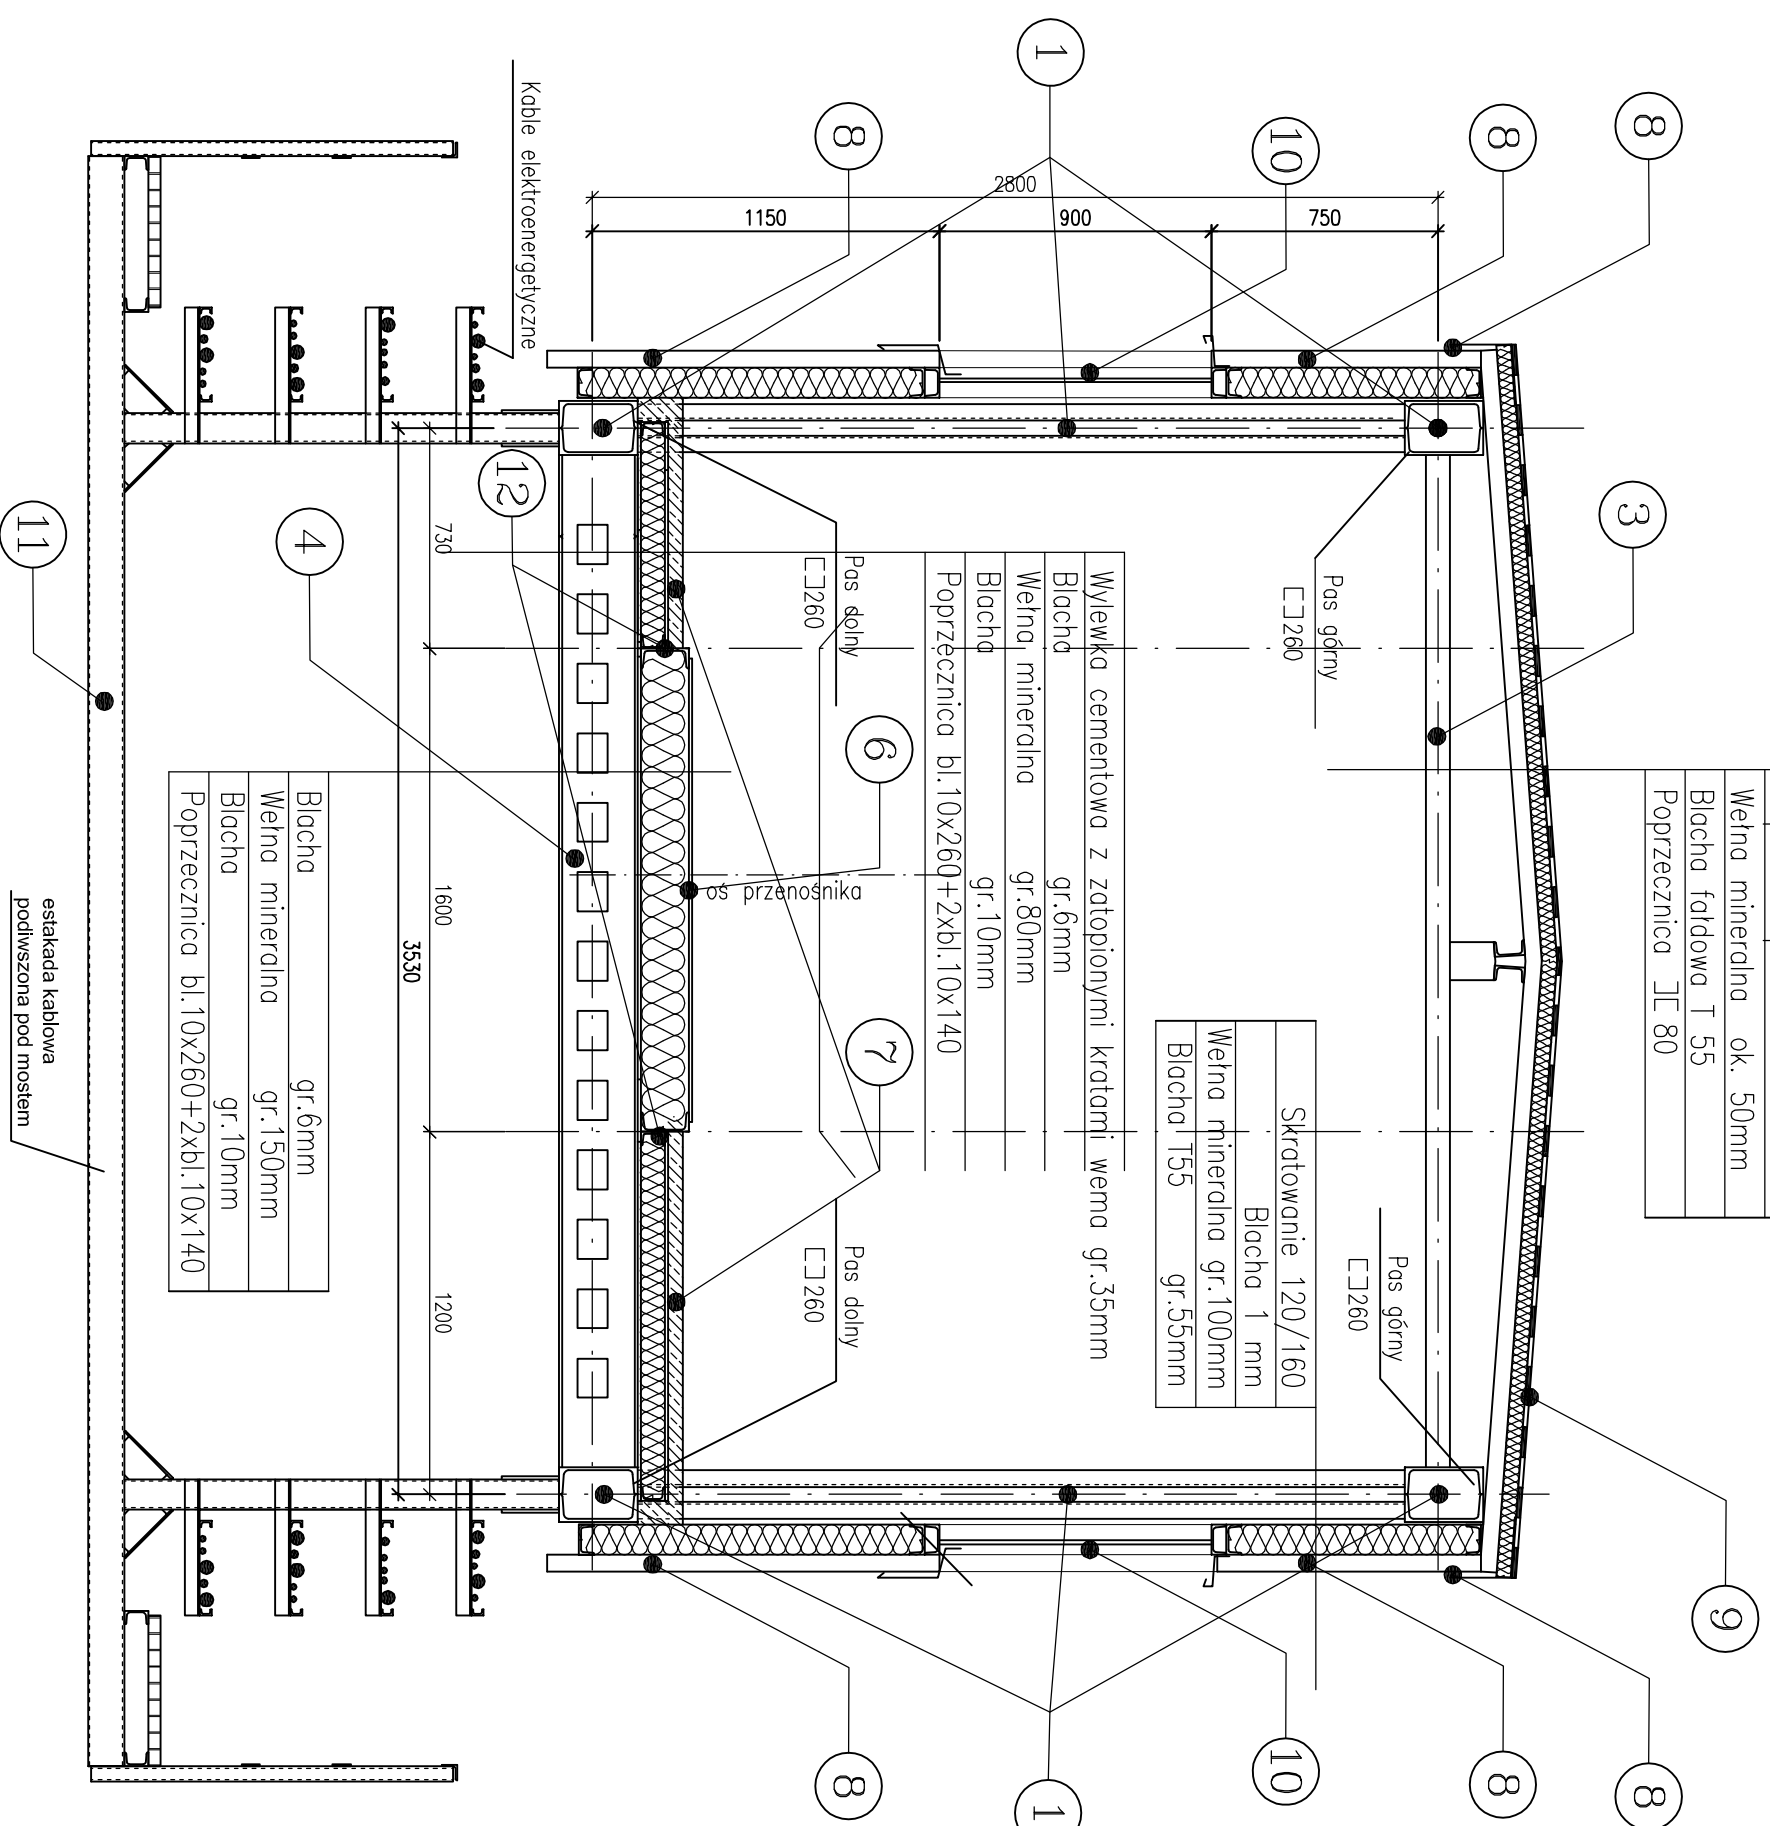

Odniesienie do skutków

1. Główne krótłowice nosić prześleł – miejscowy brzoł powłoki młodszej oraz korozję – do wykonania anizkorozja w II etapie prac
2. oraz wzmożenie wezłoz krótłowity zakres remontu do weryfikacji po oduku betonowych zabezpieczeń
3. Podopry mości śliza korozję w rejonie podstaw – zalecane wzmożenie nadkierami – wykonanie zabezpieczenia anizkorozyjnego, śliza korozję, śliza i wysuszenie się przeły zrozmienione fundamentów – zalecane uzupełnienie brzołoz betonem modyfikowanym naprawa fundamentów w II etapie remontu
4. Poprzeżenie dochowe i szężeniu dochowe – zalecane wykonanie nowej powłoki anizkorozyjnej – zakres do realizacji w II etapie remontu
5. Poprzeżenie stopowe – zrozmienić śliza korozję – wymiana wzmiany na nowe oznaczonych poprzezżenie stopowych w I etapie remontu i wykonanie zabezpieczenia anizkorozyjnego pozostałych kowmeż w I etapie remontu
6. Belki poprzezżenie podobu i szężeniu podobu – zabezpieczenie anizkorozyjnie w II etapie remontu
7. Blachy pod przenoszeniem taśmowym – skorodowane – konieczność wymiany na nowe w II etapie remontu
8. Posozki, w cięgiach komunikacyjnych – liczne śliza korozję, cemenizow, widoczne zdelimowane kręły wena – wymogno rozkuźe i zastępienie nowo posozkóz z blachy rylowanej gr 8mm, w I etapie remontu
9. Chładowa mostu kły i obłoki, blachnikosze – silnie skorodowane, gr 8mm, w I etapie remontu
10. Pokrycie doczu z popy – splekone z licznymi ubytkami – naprawa uszkodzonych miejsc w II etapie remontu
11. Okna – liczne pęknięcia przesłeniz, ramy skorodowane – wykonania anizkorozji okien i wzmiana uszkodzonych szczy w II etapie remontu
12. Podziutnice z cemenizow – skorodowane, wzmiana wszystkiego podziutnic na nowe wraz z [80, w I etapie remontu

Skala 1:100

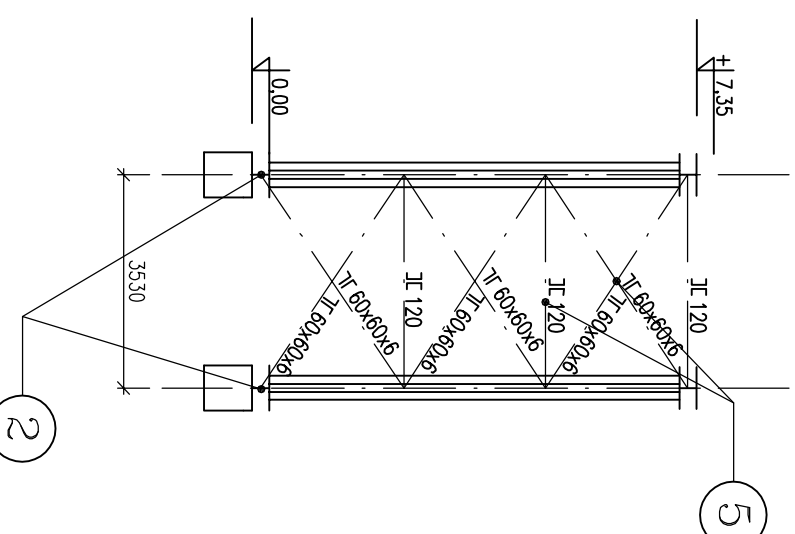

INWENTARYZACJA:

Skola 1:10

